**NOTE TECHNIQUE**
Edition Française

77 11 088 744

**1564 B**
Service 0428

Type S/Chapitre

# JEEP Cherokee ST7 85 23

## 23 DETERIORATION DE L'INDICATEUR DU SELECTEUR DE BVA

- Moteur : **M**
- Boîte de vitesses : **AW4**

**Document de base : MR JEEP 1989. Manuel d'Atelier**

**1) EFFET CLIENT**
Détérioration du film de l'indicateur de sélection du levier de boite de vitesses automatique.

**2) CAUSE**
Interférence entre le film **repère (2)** de l'indicateur **repère (1)**, **Fig. (1)** et la moquette sous la console centrale de levier de vitesses.

**3) RISQUE**
Aucun.

**4) SOLUTION SERIE**
Allongement de la découpe de la moquette de 75 mm sous la console centrale.

**5) SOLUTION APRES-VENTE**

**5.1 Opération à réaliser :**
Allongement de la découpe de la moquette de 75 mm vers l'avant du véhicule.

**5.2 Véhicules concernés :**
- Jeep Cherokee avec boîte automatique ST78 Mod 1988 et 1989.

**5.3 Période d'intervention :**
- Sur plainte client.

**5.4 Pièces nécessaires :**
- 1 indicateur assemblé **réf : 89 55 022 195**.

**5.5 Outillage nécessaire :**
- Classique.

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault.

La production ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines Renault.

© Régie Nationale des Usines Renault 1990

**5.6 Description de l'opération :**

**5.6.1** Déposer l'indicateur de sélection **(1)** comme indiqué par le manuel de réparation JEEP 1989 page **5-45**.

**5.6.2** Déposer la console centrale avant comme indiqué dans ce même manuel page **23-51**.

**5.6.3** Découper l'avant de la moquette du plancher comme représenté en **Fig.(2), repère (B),** 75 mm supplémentaires vis à vis de la découpe d'origine repère **(A)**.

**5.6.4** Remonter l'ensemble de la console
- Remonter un indicateur neuf **réf : 89 55 022 195**
- Remonter la poignée de commande

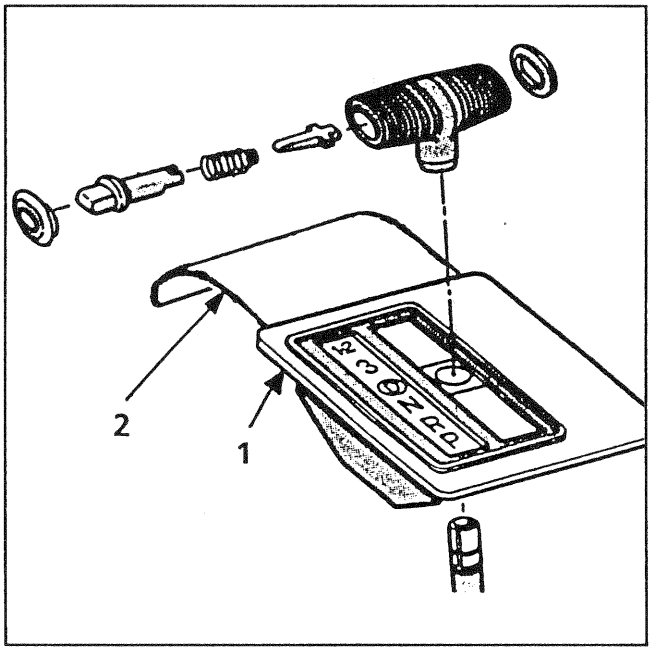


Fig 1

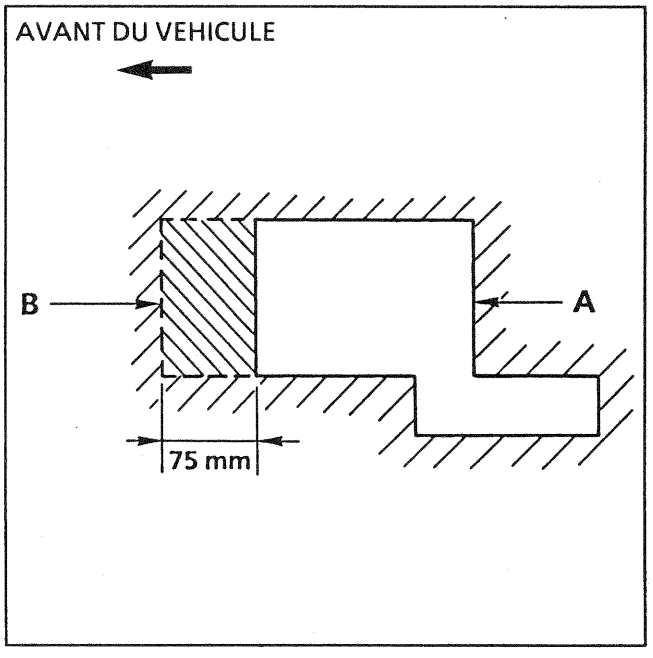


Fig 2

**6) DONNÉES ADMINISTRATIVES**

**6.1 Destination des pièces déposées :**
- Néant.

**6.2 Eléments comptables :**
- Garantie contractuelle ou client selon l'âge du véhicule.

**6.3 Code incident : 2360**

**6.4 Code opération : 2999**
**Temps alloué : 1 h**